# Датчики давления SDP ITX2P4-43P-1000, SDP ITX2P4-43P-1000-D

# Паспорт

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Магнитогорск (3519)55-03-13

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tka@nt-rt.ru || сайт: https://teko.nt-rt.ru/

#### 1. Назначение

Датчик дифференциального давления SDP ITX2P4 применяется для задач, где необходим контроль перепада давления или манометрического давления (избыточного или отрицательного):

- управление приточной вентиляцией в животноводческих помещениях;
- контроль засоренности воздушных фильтров в воздуховодах;
- контроль и поддержание избыточного давления в «чистых помещениях». Датчик откалиброван на заводе-изготовителе и полностью готов к работе.

#### 2. Принцип действия

Воздух, через подводящие трубки естественным образом поступает к входным штуцерам и воздействует на чувствительный элемент датчика. Разность давлений на входе штуцеров «+» и «–» преобразовывается в пропорциональный аналоговый выходной сигнал.

Измерение разности давлений производится в двух точках, например: помещение – улица; перед и после фильтра воздуховода для контроля забивки фильтра; в чистом помещении и соседней зоне.

#### 3. Технические характеристики

- SDP ITX2P4-43P-1000
- SDP ITX2P4-43P-1000-D
- однонаправленный диапазон, Па
- двунаправленный диапазон, Па

| Наличие дисплея  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
|  | - H6   | T                                     |
|  | - ec   | ТЬ                                    |
| Диапазон измерения (ДИ) (выбирается пользователем)                               |  |                                       |
|  | 0100; 0250; 05<br>-100+100; -250+250; -500+500; -750                                   | 00; 0750; 01000*<br>J+750; -1000+1000 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока (DC), В                          | 24   | 1                                     |
| Диапазон напряжений питания постоянного тока (DC), В                             | 16   | 30                                    |
|  | Аналоговый выход 1   | Аналоговый выход 2                    |
| Выходной сигнал  | (Out 1)  | (Out 2)                               |
|  | Напряжение   | Ток                                   |
|  | (010) B  | (420) мА                              |
| Точность измерения   | ± 1%   | ди                                    |
| Сопротивление нагрузки   | Ø6,2 MM  | ≤ 300 Om                              |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки   | ≥ 100 кОм  | 300 Ом                                |
| Время реакции (устанавливается пользователем), с                                 | 0,5*; 1;   | 2; 4                                  |
| Единица измерения давления, отображаемого на дисплее (для SDP ITX2P4-43P-1000-D) | Па*, мм вод.ст. (mmH₂O), мБар,<br>дюйм вод.ст.(inWG), мм рт.ст. (mmHG); даПа; кПа; гПа |                                       |
| Окружающая среда   | Воздух, неагрессивные газы   |                                       |
| Материал корпуса   | Пластик  |                                       |
| Степень герметичности по ГОСТ 14254-2015   | IP54   |                                       |
| Рабочая температура  | -10 °C+60 °C   |                                       |
| Максимальное давление (давление перегрузки)                                      | ±10 кПа  |                                       |
| Присоединение  | Клеммник<br>Диаметр кабеля: 48 мм<br>Макс. сечение жил кабеля: 1 мм²                   |                                       |
| Размер штуцеров для присоединения подводящих трубок                              |  |                                       |
| Macca  | 170  | г.                                    |

<sup>\*</sup> Заводская настройка

Датчик снабжен переключателями, с помощью которых можно настроить:

- Режим диапазона измерения давления Р: однонаправленный (0...Р) или двунаправленный (-P...+Р)
- Диапазон измерения
- Единицы измерения давления
- Время реакции
- Активация функции автоматического обнуления.

#### 4. Комплектность поставки

Датчик — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.
Штуцер пластиковый — 2 шт.
Трубка ПВХ (2м) — 1 шт.
Крепежный комплект (пластина, саморез с дюбелем (2шт.)) — 1 шт.

#### 5. Указание мер безопасности

Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной и не агрессивной среде.

Все подключения производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу III ГОСТ Р 58698-2019.

#### 6. Указания по установке и эксплуатации


- Закрепить на стене крепежную пластину. Установить датчик на пластину и повернуть корпус датчика по часовой стрелке до щелчка. Датчик располагать кабельным вводом и штуцерами вниз. Не рекомендуется размещать датчик под действием прямых солнечных лучей.
- Электрическое подключение датчика осуществляется с помощью клемм внутри корпуса, в соответствии со схемой подключения. Для доступа к клеммам необходимо открутить четыре винта, расположенных с обратной стороны корпуса, снять заднюю крышку.
- Не допускается попадание влаги внутрь изделия.
- Необходимо соблюдать требования к напряжению питания датчика и сопротивлению измерительной нагрузки.
- Датчики необходимо использовать в неагрессивной среде, без загрязнений и пыли.
- При очистке датчика не допускается использовать мойку высокого давления, сжатый воздух, растворители
- диапазона измерения давления («Range»),
- выбора единиц измерения давления («Unit»);
- установки времени реакции («Time»),
- установки режима сброса (обнуления) при подаче напряжения питания, используются движковые переключатели, расположенные на плате внутри корпуса. Для доступа к переключателям и кнопки «Zero» необходимо открутить четыре винта, расположенных с обратной стороны корпуса, снять заднюю крышку. С помощью кнопки «Zero» осуществляется установка «нуля» для устранения несимметричности каналов измерения, которая может возникнуть из-за влияния статического давления на выходной сигнал при эксплуатации.

Для коррекции «нуля» необходимо:

#### 7. Настройка параметров датчика Для настройки

параметров датчика:

- подать напряжение питания на датчик;
- входные штуцеры: «+» и «-», соединить трубкой для отсутствия перепада давления;
- нажать кнопку «Zero».

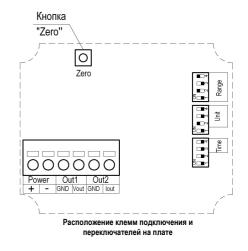

#### 7.1. Переключатель выбора режима диапазона измерения давления «Range».

Для выбора режима диапазона измеряемого давления: однонаправленный (0...Р) или двунаправленный (-P...+Р) необходимо переместить переключатель 1 в положение, как указано в таблице:

| Переключатели    | Однонаправленное | Двунаправленное |
|------------------|------------------|-----------------|
| «Range»          | (0P)             | (-Р+Р)          |
| 4<br>3<br>2<br>1 | No               |                 |

Диапазон измерения давления можно выбрать перемещением переключателей 2-4 в положение, как указано в таблице:

| Переключатели<br>«Range» | 100 Па | 250 Па | 500 Па | 750 Па | 1000 Па |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 4<br>3<br>2<br>1         | NO     | NO     | NO     | NO     | NO      |

7.2. Включение / отключение функции автоматического обнуления при подаче питания и настройка единиц измерения давления, отображаемого на дисплее (для SDP ITX2P4-43P-1000-D) с помощью переключателя «Unit».

При включении функции автоматического обнуления при включении питания датчик будет автоматически обнулен. Для включения/отключения данной функции необходимо переместить переключатель 1 «Unit» в положение, как указано в таблице:

| Переключатели    | Функция автоматического обнуления |          |  |  |
|------------------|-----------------------------------|----------|--|--|
| «Unit»           | Отключена                         | Включена |  |  |
| 4<br>3<br>2<br>1 | NO                                |          |  |  |

Выбор единиц измерения давления, отображаемого на дисплее (для SDP ITX2P4-43P-1000-D) осуществляется перемещением переключателей 2-4 «**Unit**» в положение, как указано в таблице:

| Переключатели<br>«Unit» | Па<br>(Pa) | мм H <sub>2</sub> O<br>(mm H <sub>2</sub> O) | мБар<br>(mbar) | дюйм вод.ст.<br>(in WG) | мм рт.ст.<br>(mm HG) | даПа<br>(daPa) | кПа<br>(KPa)  | гПа<br>(hPa) |
|-------------------------|------------|--|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 4<br>3<br>2             |            |  |                |                         |                      |                |               |              |
| 1                       | <u>₹</u>   | ₹<br> <br>  ₹                                | ₹<br> <br>  ₹  | ₹ <b></b>               | ₹ <b></b>            | ₹ <b></b>      | ₹<br> <br>  ₹ | ₹<br> <br>   |


#### 7.3. Переключатель выбора времени реакции «Time».

Для настройки времени реакции необходимо переместить переключатели 3-4 «Time» в положение, как указано в таблице:

| Переключатели<br>«Time» | 0.5 c                                    | 1 c | 2 c | 4 c |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|
| 4<br>3<br>2<br>1        | NO N |     | ON  | ON  |

Увеличение времени реакции позволяет сгладить колебания измеряемого давления, но увеличивает время установления выходного сигнала.

#### 8. Способы подключения датчика для различных задач

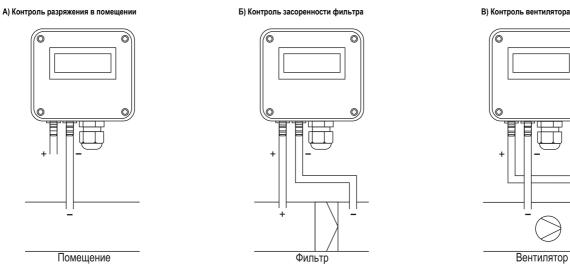

Штуцер «+» - для подвода высокого давления, штуцер «-» - для подвода низкого давления.

А) Контроль разряжения (избыточного давления) в помещении.

Для контроля отрицательного давления (разрежения) в помещении, трубка, присоединенная к штуцеру «–», выводится в точку, где осуществляется контроль разрежения, а атмосферное давление должно воздействовать на штуцер «+».

Для контроля избыточного давления трубка, присоединенная к штуцеру «+», выводится в точку, где осуществляется контроль избыточного давления, а более низкое давление должно воздействовать на штуцер «-».

Б) Контроль засоренности фильтра.

Для контроля засоренности фильтра, трубка, присоединенная к штуцеру «+», устанавливается в воздуховоде перед фильтром, а трубка, присоединенная к штуцеру «-», устанавливается после фильтра.

В) Контроль вентилятора.

Для контроля вентилятора, трубка, присоединенная к штуцеру «+», устанавливается в воздуховоде после вентилятора, а трубка, присоединенная к штуцеру «-», устанавливается перед вентилятором.

#### 9. Правила хранения и транспортирования

9.1 Условия хранения в складских помещениях:

+5 °C...+35 °C 85 %

- 9.2 температура влажность, не более Условия транспортирования:
  - температура
  - влажность
  - атмосферное давление

-40 °C...+50 °C до 98 % (при +35 °C)(84,0... 106, 7) кПа

#### 10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня отгрузки.

Срок службы изделия – 10 лет.

Производитель гарантирует соответствие датчиков техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

#### 11. Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска \_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП


#### схема подключения


### Power **Uпит**. Вых. U Vout Out1 **GND GND** Out2 Вых. І Lout

#### КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА

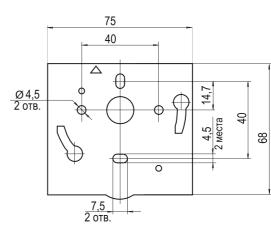

#### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

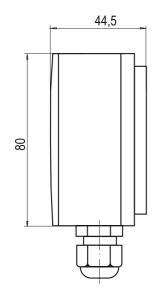

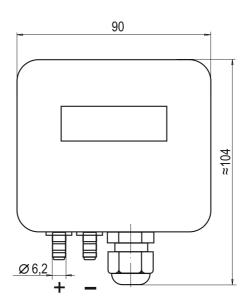

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47